


subnado

INSTRUKCJA OBSŁUGI - BEZPIECZEŃSTWO

V4.0 2024.12

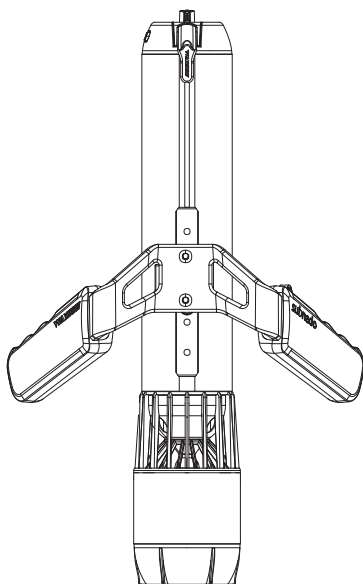

WYPO

Spis Treści



Przed użyciem produktu należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi oraz wszystkie zasady bezpieczeństwa.

I Zastrzeżenia	02
II Przegląd	03
2.1 Wprowadzenie	03
2.2 Zasady Bezpieczeństwa	03
III Wavdoo Subnado	05
3.1 Budowa Produktu	05
3.2 Specyfikacja produktu	05
IV Ładowanie	06
4.1 Ładowanie urządzenia Subnado	06
4.2 Funkcja ładowania zwrotnego	07
V Montaż	08
VI Sposób Użycia	17
VII Specyfikacja Produktu	20
VIII Sygnalizacja Błędów i Dźwięków	21
8.1 Sygnalizacja błędów i rozwiązania	21
8.2 Sygnalizacja Dźwiękowa	23
XI Konserwacja	24
9.1 Czyszczenie po użyciu	24
9.2 Przechowywanie	24

I Zastrzeżenia

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, powiązane ostrzeżenia oraz zasady bezpieczeństwa. Należy w pełni zrozumieć przysługujące prawa, obowiązki oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Niniejszy produkt jest skuterem podwodnym. Niewłaściwe użytkowanie grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. **UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO.** Użytkownicy muszą rozumieć i akceptować ryzyko związane z użytkowaniem niniejszego produktu. Niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia/produktu. Podczas użytkowania należy stosować oryginalne akcesoria lub akcesoria certyfikowane przez Waydo. Korzystanie z produktu oznacza akceptację warunków i treści niniejszego dokumentu w całości. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za swoje działania i wszelkie ich konsekwencje. Jako producent tego produktu, Waydoo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w komponentach, specyfikacjach lub innych informacjach bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze informacje są dostępne na stronie www.waydootech.com

OSTRZEŻENIE:

Osoby poniżej 16 roku życia muszą umieć dobrze pływać oraz znajdować się pod opieką kompetentnego opiekuna, który w pełni zapoznał się z niniejszym produktem i instrukcją, w tym z Zasadami Bezpieczeństwa. Zasady Bezpieczeństwa zawierają jedynie podstawowe informacje dotyczące bezpiecznej obsługi i powinny być interpretowane w połączeniu z ogólną wiedzą na temat bezpieczeństwa i zasadami zdrowego rozsądku. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Zrzeczenia się Odpowiedzialności oraz Zasadami Bezpieczeństwa. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zapoznać się z funkcjami produktu. Nieprawidłowa obsługa produktu może spowodować poważne obrażenia ciała użytkownika lub osób trzecich oraz uszkodzenie produktu i mienia. Przed użyciem produktu użytkownik musi dokładnie się z nim zapoznać. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy się z nim zapoznać. Nie wolno używać uszkodzonych części, części wymagających konserwacji ani części, które nie zostały dostarczone lub zatwierdzone przez Waydo. Należy ściśle przestrzegać instrukcji firmy Waydoo dotyczących instalacji i użytkowania. Niniejszy dokument zawiera instrukcje bezpieczeństwa, informacje o obsłudze, konserwacji itp. Przed montażem, konfiguracją i użytkowaniem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia.

2.1 Wprowadzenie

Shenzhen Waydoo Intelligence Technology Co., Ltd., założona w 2018 roku, jest przedsiębiorstwem high-tech, integrującym badania i rozwój, produkcję oraz sprzedaż zaawansowanych technologicznie produktów do sportów wodnych. Dzięki doświadczeniu zespołu badawczo-rozwojowego i specjalistycznej wiedzy technicznej, Waydoo, poprzez szereg innowacji, wprowadziło na rynek Waydoo Subnado - pierwszy podwodny skuter. Subnado wykorzystuje zaawansowaną, wbudowaną konstrukcję akumulatora, integrując akumulator litowy o pojemności 98 Wh, silnik bezszczotkowy, układ napędowy, obwód sterowania i ładowania wewnątrz aluminiowego cylindra o średnicy zaledwie 60 mm, co znacząco redukuje wymiary produktu. Subnado jest pierwszym urządzeniem w branży wykorzystującym system ładowania USB-C, który obsługuje protokoły szybkiego ładowania, takie jak PD 3.0, umożliwiając ładowanie z mocą do 100 W, a także ładowanie innych urządzeń USB. System zasilania wykorzystuje dyszę wodną o małej średnicy, która zapewnia nawydajność, osiągając ciąg do 6,5 kg. Kompaktowe wymiary i łatwość przenoszenia sprawiają, że idealnie nadaje się w podróży. Waydoo oferuje użytkownikom różnorodne akcesoria, takie jak mocowania do deski i ramienia. Dzięki mocowaniom do deski, użytkownicy mogą wykorzystać Subnado jako napęd w różnorodnych sytuacjach. Użytkownicy mogą zamocować Subnado na ramieniu, co dzięki specjalnym mocowaniom uwalnia obie ręce, zwiększając wygodę użytkowania pod wodą. System szybkiego montażu i demontażu umożliwia użytkownikom łatwe przełączanie się pomiędzy różnymi zastosowaniami. Subnado zapewnia niezapomniane wrażenia pod wodą.

► 2.2 Zasady Bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie niniejszych Wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i ostrzeżeń może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

- 1) Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z produktu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
- 2) Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz obejrzeć instruktażowe materiały wideo.
- 3) Zabrania się korzystania z produktu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub w przypadku braku odpowiedniej kondycji fizycznej lub psychicznej do pływania, snorkelingu, nurkowania lub uprawiania innych sportów wodnych.
- 4) Chronić produkt przed ogniem. Unikać silnego nacisku, ściskania i upuszczania.
- 5) Używać produktu wyłącznie pod wodą. Nie należy dopuszczać do pracy silnika na sucho dłużej niż 10 sekund.
- 6) Temperatura otoczenia podczas użytkowania produktu powinna wynosić od 0°C do 40°C (32°F do 104°F). Temperatura otoczenia podczas przechowywania powinna wynosić od -10°C do 50°C (14°F do 122°F). Produkt należy przechowywać w zacienionym miejscu, gdy nie jest używany.
- 7) Podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność i trzymać palce, włosy, odzież, stroje kąpielowe, sznurki, naszyjniki, biżuterię, siatki oraz wszelkie luźne lub zwisające przedmioty z dala od śmigła, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.
- 8) Nie używać produktu w zbiornikach wodnych o dużym stężeniu błota, piasku, zanieczyszczeń, wodorostów, alg i pływających obiektów, aby zapobiec przedostawianiu się ciał obcych do śmigła i uszkodzeniu zespołu napędowego.
- 9) Przed użyciem należy zwrócić uwagę na warunki wodne. Upewnij się, że woda jest odpowiednia do uprawiania sportów wodnych i korzystania z tego produktu.

10) Przed użyciem produktu należy dokładnie sprawdzić, czy nie jest on uszkodzony, czy osłona wodoszczelna jest prawidłowo zamocowana oraz czy śmigło działa poprawnie.

11) Podczas korzystania z produktu zaleca się noszenie czepka lub kasku. Należy unikać noszenia luźnej odzieży i zachowywać bezpieczną odległość od innych osób, szczególnie tych z długimi włosami lub ubranych w luźne stroje.

12) Podczas korzystania z produktu należy mocno trzymać uchwyt kierownicy i nie kierować przodu ani tyłu urządzenia w twarz, zwłaszcza w okolicę oczu.

13) Nie wolno używać uszkodzonego lub wadliwego produktu.

14) Nie należy używać produktu, dopóki użytkownik w pełni nie zapozna się z procedurami obsługi i potencjalnymi zagrożeniami.

15) Produkt zawiera baterie i złożone układy scalone, dlatego użytkownikom nie wolno samodzielnie go demontować ani naprawiać, aby uniknąć zwarcia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

16) Niniejszy produkt nie zastępuje podstawowych umiejętności pływania ani nie stanowi dla nich pomocy.

UWAGA! Produkt zawiera wewnętrzny akumulator litowo-jonowy, co wiąże się z nieodłącznym ryzykiem pożaru, wybuchu i/lub oparzeń, w tym oparzeń chemicznych. Przed ładowaniem należy sprawdzić obudowę produktu pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie należy ładować uszkodzonego produktu ani produktu znajdującego się w pobliżu źródeł ciepła. Nie należy również podejmować prób otwierania obudowy ani komory akumulatora.

Nigdy nie należy ładować akumulatora, gdy ten znajduje się w wodzie lub w jej pobliżu.

Należy zawsze upewnić się, że złącza akumulatora są suche. Należy unikać nadmiernych wibracji, uderzeń i kolizji. Produkt należy przechowywać z dala od substancji lotnych, materiałów kwasowych i ostrych przedmiotów.


Nie należy go również umieszczać pod ciężkimi przedmiotami. Utylizacja produktów zawierających akumulatory litowo-jonowe wymaga specjalnego postępowania, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Produktu nie wolno umieszczać w ogniu ani piecu.

- ▶ Produkt nie jest urządzeniem ratunkowym ani środkiem asekuracyjnym. Podczas korzystania z produktu należy stosować odpowiednie wyposażenie, takie jak pianka neoprenowa, atestowana kamizelka ratunkowa lub osobisty sprzęt asekuracyjny oraz maska. Należy regularnie sprawdzać pozostały poziom naładowania akumulatora, aby móc powrócić na pływacz przed jego wyczerpaniem.
- ▶ Podczas korzystania z produktu należy zapewnić sobie towarzystwo drugiej osoby lub obserwatora.
- ▶ Podczas korzystania z produktu należy zwracać szczególną uwagę na otoczenie i zachowywać bezpieczną odległość od jednostek pływających, innych osób, zwierząt, roślin, przeszkód, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i obiektów pływających. Nie używać produktu w czasie złej pogody, silnych wiatrów wiejących od brzegu lub w pobliżu niebezpiecznych wód, takich jak prądy wsteczne lub podwodne.

W przypadku upuszczenia produktu przez użytkownika podczas użytkowania pod wodą, produkt zatonie.

III Waydoo Subnado

3.1 Budowa Produktu

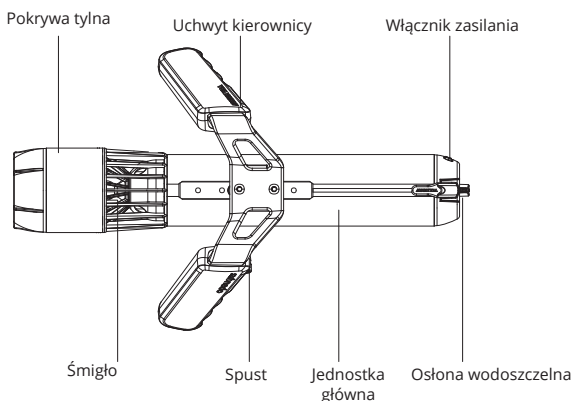

3.2 Funkcje produktu

Dwa tryby ciągu: Bieg wysoki i bieg niski zapewniają możliwość wyboru jednego z dwóch trybów ciągu. Użytkownik może przełączyć się na bieg wysoki lub niski poprzez szybkie, dwukrotne naciśnięcie spustu. Użytkownik usłyszy jeden sygnał dźwiękowy w przypadku pomyślnego przełączenia na bieg niski lub dwa sygnały dźwiękowe w przypadku przełączenia na bieg wysoki. Super bieg: Naciśnij szybko spust trzy razy. Po usłyszeniu trzech sygnałów dźwiękowych, urządzenie pomyślnie przechodzi w tryb super biegu. W ciągu 150 sekund naciśnij spust, aby uruchomić śmigło.

Śmigło będzie się obracać z maksymalną prędkością, zapewniając maksymalny ciąg.

Uwaga: Po upływie 150 sekund urządzenie automatycznie wyłączy tryb super biegu i powróci do poprzednio używanego biegu. Aby ponownie włączyć tryb super biegu, naciśnij szybko spust trzy razy.

Uwaga: Aby włączyć tryb super biegu, poziom naładowania akumulatora (SOC) musi mieścić się w określonym zakresie (patrz tabela 1).

Bieg	Wymagany poziom naładowania akumulatora (SOC)
Bieg wysoki	>25%
Superbieg	>37.5%

Tabela 1


Uwaga: Gdy poziom naładowania akumulatora (SOC) spadnie poniżej 25%, urządzenie automatycznie przełączy się z biegu wysokiego na bieg niski. Uwaga: Gdy poziom naładowania akumulatora (SOC) spadnie poniżej 37,5%, urządzenie automatycznie wyłączy tryb super biegu i przełączy się na bieg wysoki.

- ◆ **Szybkie ładowanie USB-C:** Do ładowania Subnado używaj standardowej ładowarki USB-C (PD3.0, QC2.0, QC3.0, BC2.1 i obsługującej inne protokoły ładowania). Maksymalna moc wejściowa ładowania wynosi 100 W.
(Uwaga: Wymagane jest użycie ładowarki obsługującej moc 100 W oraz kabla przystosowanego do ładowania z mocą 100 W, aby osiągnąć maksymalną moc ładowania).
 - ◆ **Ładowanie zwrotne:** Subnado może służyć jako źródło zasilania do ładowania innych urządzeń. Ładowanie zwrotne obsługuje standardowe protokoły, takie jak PD 3.0, PPS, QC 3.0, QC 2.0 i BC 1.2. Maksymalna moc ładowania zwrotnego wynosi 100 W.
(Uwaga: Wymagane jest użycie urządzenia ładującego obsługującego tę moc oraz kabla ładującego e-Mark, aby osiągnąć moc ładowania 100 W).
 - ◆ **Lista kompatybilnych ładowarek, przetestowanych przez Waydoo Lab, jest dostępna na stronie <https://waydootech.com/pages/support>**
Tryb rejsowy: W tym trybie, po 15 sekundach ciągłej pracy śmigła, urządzenie przejdzie w tryb automatycznego rejsu i użytkownik może zwolnić spust. Ponowne pociągnięcie spustu wyłącza automatyczny rejs.
- Uwaga: Począwszy od wersji oprogramowania V1.0.73, Subnado po wyłączeniu domyślnie wyłącza tryb rejsowy. Uruchom ponownie, aby powrócić do trybu normalnego.
- ◆ **Status zabezpieczenia przed pracą na sucho:** Subnado znacząco zmniejszy prędkość, aby chronić wrzeczono, po kilku sekundach pracy na sucho. Zabezpieczenie przed pracą na sucho nie zostanie aktywowane, gdy urządzenie pracuje pod wodą.
Uwaga: Zabezpieczenie przed pracą na sucho pozostanie aktywne, jeśli Subnado przejdzie w tryb rejsowy na sucho.

IV Ładowanie


4.1 Ładowanie urządzenia Subnado

1. Aby przyspieszyć ładowanie, wybierz ładowarkę obsługującą protokół PD.
2. Otwórz osłonę wodoszczelną (skierowaną w dół, aby zapobiec przedostawaniu się wody). Sprawdź, czy wokół i wewnątrz portu USB-C nie ma wilgoci. W przypadku obecności wody, należy ją najpierw osuszyć. W przypadku obecności wody morskiej, należy ją dokładnie usunąć za pomocą alkoholu. Po upewnieniu się, że nie występują żadne nieprawidłowości, podłącz kabel ładujący USB-C, aby rozpocząć ładowanie.
3. Podczas ładowania, wskaźnik naładowania wyświetlany jest cyklicznie, a liczba zapalonych diod informuje o aktualnym poziomie naładowania.
4. Szybsza animacja wskazuje prędkość ładowania. Im szybsza animacja, tym szybsze ładowanie.

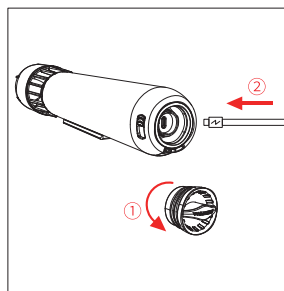


4.2 Funkcja ładowania zwrotnego

1. Otwórz osłonę wodoszczelną (upewnij się, że wewnątrz wtyczki USB-C nie ma wody i że nie pozostała ona na jej powierzchni).
2. Najpierw włącz Subnado, a następnie podłącz kabel USB-C. Podłącz kabel do urządzenia docelowego - rozpocznie się ładowanie. (Uwaga: Subnado musi być włączone przed podłączeniem urządzenia)
3. Po zakończeniu ładowania odłącz kabel i wyłącz Subnado.
4. Zamontuj osłonę wodoszczelną.

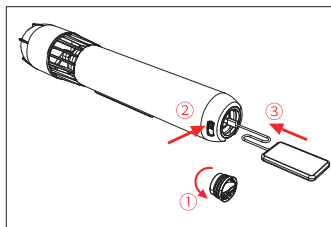

4.3 Prawidłowy montaż osłony wodoszczelnej

Osłona wodoszczelna chroni port USB przed przedostawaniem się wody. Nieprawidłowy montaż lub brak smaru może spowodować przedostanie się wody do portu USB-C i jego uszkodzenie. Koniecznie upewnij się, że port USB-C jest suchy. Smar pełni funkcję uszczelnienia osłony wodoszczelnej. Upewnij się, że osłona wodoszczelna jest prawidłowo zamocowana, aby zapobiec przedostawaniu się wody morskiej do portu USB-C i uszkodzeniu urządzenia.

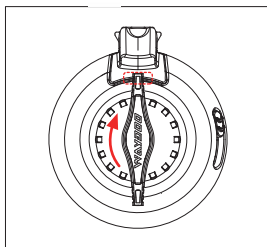


4.4 Orientacyjny czas ładowania




Ładowarka 10W – ok. 10 godzin	Ładowarka 18-24W – ok. 7 godzin
Ładowarka 36W – ok. 3,5 godziny	Ładowarka 45W – ok. 3 godzin
Ładowarka 60-66W – ok. 2 godzin	Ładowarka 100W – ok. 1,2 godziny

V. Etapy montażu

5.1. Zamontuj uchwyt kierownicy na jednostce głównej, upewniając się, że interfejs przewodowego kontrolera kciukiem jest prawidłowo ustawiony.
(Uchwyt kierownicy został użyty jako przykład; zacisk szybkozłączny może się różnić w zależności od konfiguracji produktu.)

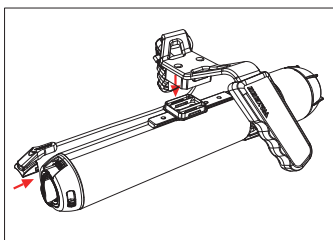

5.2 Instrukcje dotyczące smarowania

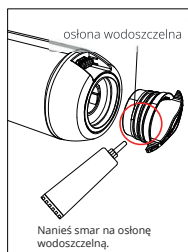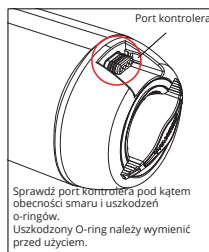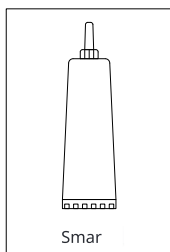

Konstrukcja złącza kontrolera zapobiega przedostawaniu się wody do portu złącza. Obecność wilgoci w porcie złącza może spowodować: 1. Ciągłą pracę silnika po włączeniu Subnado. 2. Utrata przewodności złącza lub nawet trwałe uszkodzenie Subnado z powodu korozji pinów lub styków złącza.

Dlatego utrzymanie suchości portu złącza ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego użytkowania Subnado.

Prosimy o uważne zapoznanie się i przestrzeganie oficjalnej listy kontrolnej Waydo oraz zaleceń dotyczących konserwacji, aby zapewnić optymalne użytkowanie i długą żywotność produktu.

Przed podłączeniem kontrolera należy sprawdzić:

- (1) Czy w złączu znajduje się woda. Złącze należy umyć bieżącą, słodką wodą, oczyścić wacikami lub chusteczką i wysuszyć na powietrzu przed użyciem.
- (2) Ilość smaru na O-ringach portu kontrolera. Jeśli to nie wystarczy, dodaj 2-3 mm smaru do O-ringów, kilkakrotnie podłącz i odłącz wtyczkę, aby rozprowadzić smar równomiernie, a następnie upewnij się, że złącze kontrolera jest prawidłowo podłączone do portu.

Usuń nadmiar smaru, aby zapewnić pewne połączenie.

- (3) Oznaki zużycia O-ringa portu złącza. Aby zachować wodoszczelność, wymień uszkodzony O-ring i upewnij się, że jest odpowiednio nasmarowany.




Uwagi:

1. Jeśli Subnado nie reaguje po nałożeniu smaru, należy rozważyć następujące przyczyny i możliwe rozwiązania:


- (1) Oczyszczyć skorodowane styki miedziane, jeśli występują.
 - (2) Zbyt duża ilość smaru uniemożliwia prawidłowy montaż.
 - (3) Wymień kontroler przewodowy, jeśli styki złącza są skorodowane.
2. Sprawdź i nałóż smar na O-ringi wokół osłony wodoszczelnej, aby zapewnić wodoszczelność.
3. Po każdym użyciu odłącz i sprawdź kontroler przewodowy. W przypadku wykrycia wilgoci wewnątrz złącza, należy je oczyścić i osuszyć.

Instrukcja użytkowania akcesoriów


Połącz uchwyt dłoni z mocowaniem ramienia za pomocą śrub M4 x 8.
(jak pokazano na rysunku)

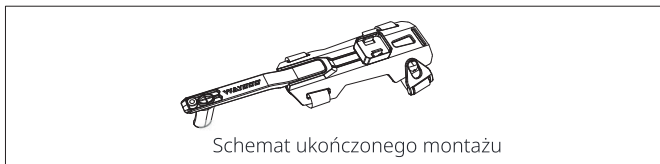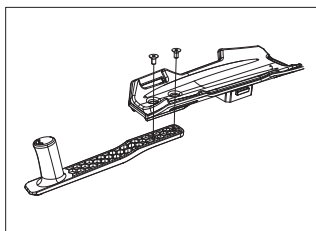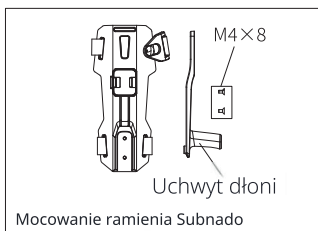


-
1. Przytrzymaj uchwyt i umieść mocowanie ramienia na zewnętrznej stronie przedramienia. Owiń pasek wokół przedramienia 1-2 razy, zależnie od jego obwodu.

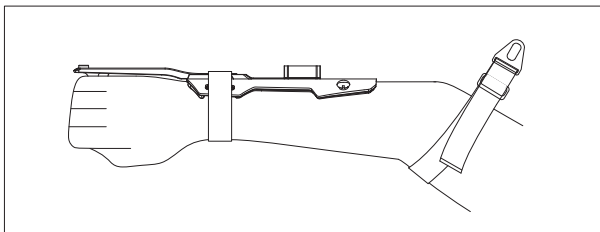


2. Zapnij sprzączkę w kształcie gruszki na końcu paska.

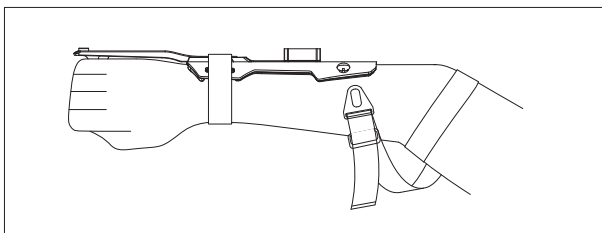



3. Owiń pasek 2-3 razy wokół przedramienia, dostosowując długość do jego obwodu, a następnie przymocuj go taśmą nylonową.

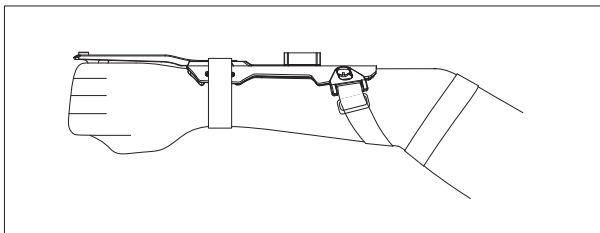



4. Zamontuj jednostkę główną na mocowaniu ramienia za pomocą szybkozłącza.

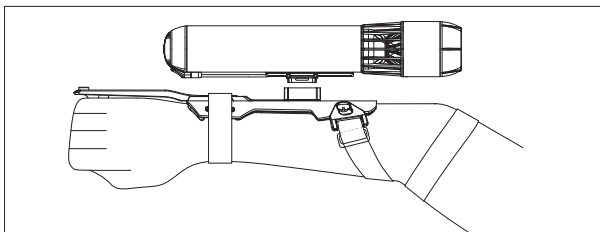



Przymocuj mocowanie nogi Subnado do zewnętrznej strony nogi. Zamontuj jednostkę główną na mocowaniu nogi za pomocą szybkozłączca.
Uwaga: Należy używać wyłącznie pasków przeznaczonych do mocowania nogi.

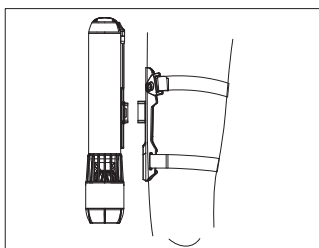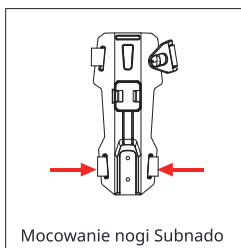


Zapnij pas biodrowy. Przeciągnij paski po obu stronach pasa biodrowego przez otwory znajdujące się nad mocowaniem nogi, a następnie przymocuj je taśmą nylonową.

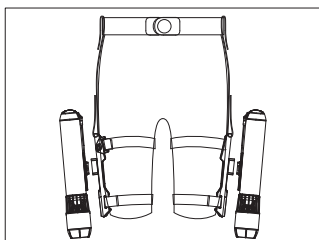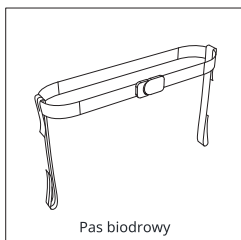





Włóż dolną część zaczepu cylindra przez pasek mocujący cylinder. Dokręć śrubę zaczepu cylindra, aby go zamocować. Jednostka główna Subnado może zostać zamontowana na zaczepie cylindra za pomocą szybkozłączca.

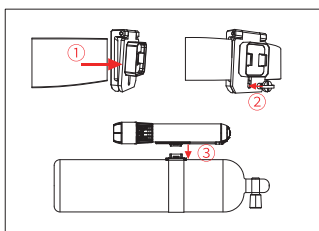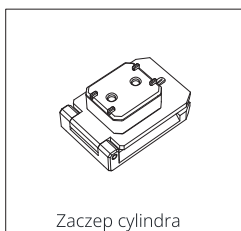

Mocowanie typu Slide-in Fin Box





Mocowanie typu Slide-in Fin Box

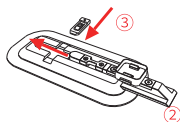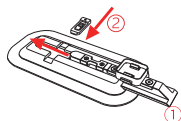

Montaż mocowania typu Slide-in Fin Box:



1. Upewnij się, że szybkozłącze mocowania typu Slide-in Fin Box jest dobrze zamocowane. Odciągnij zatrzask na mocowaniu, aby przygotować je do wsuńnięcia.
2. Wsuń mocowanie w szczelinę podstawy i odpowiednio je wypożyczonuj.
3. Zablokuj mocowanie, ponownie wsuwając zatrzask.
4. Wyrównaj Subnado z podstawą montażową, dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że urządzenie jest solidnie przymocowane i stabilne.

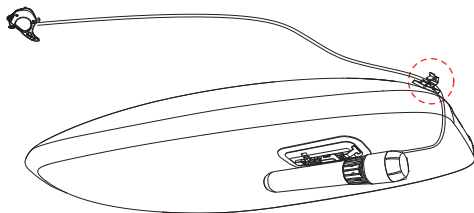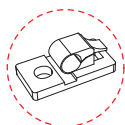


Montaż uchwytu przewodu kontrolera

1. Przed montażem upewnij się, że powierzchnia jest czysta i równa. Usuń wszelkie zabrudzenia lub kurz i upewnij się, że powierzchnia jest sucha.
2. Odklej warstwę ochronną z podkładki samoprzylepnej uchwytu przewodu kontrolera, przymocuj uchwyt do deski i mocno dociśnij, aby zapewnić trwałe połączenie.
3. Pozostaw klej do utwardzenia na pół godziny, aby uzyskać trwalsze połączenie. Przed wejściem do wody delikatnie poruszaj klipsem, aby sprawdzić, czy mocowanie jest bezpieczne.


Zamontuj uchwyty akcesoriów na jednostce głównej i dokręć śruby, aby go zabezpieczyć.

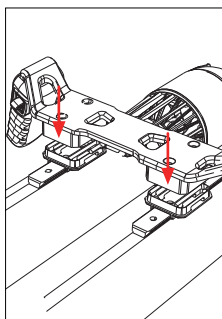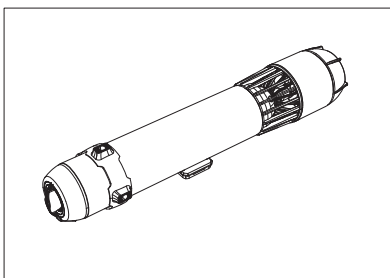


Zamontuj uchwyty kierownicy na jednostce głównej.

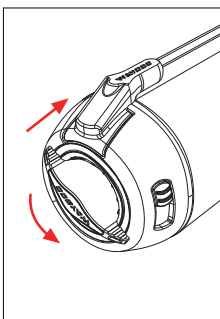


Obróć osłonę wodoszczelną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji wskazanej na rysunku. Podłącz przewodowy konolek kciukowy do odpowiedniego portu.

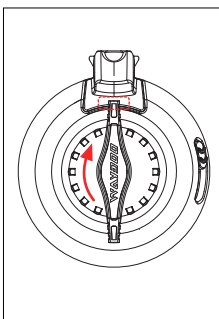

Dokręć osłonę wodoszczelną, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

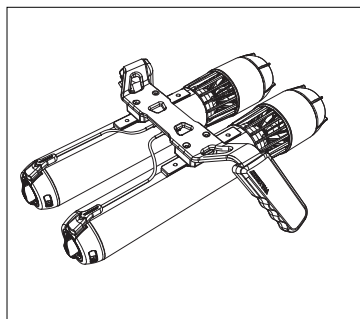

Instalacja zakończona.

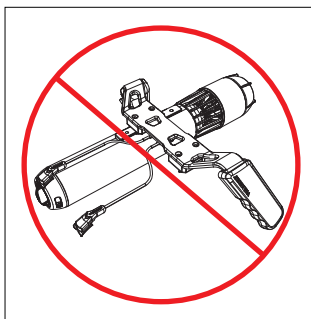


NIE WOLNO używać podwójnego uchwyty kierownicy z pojedynczym Subnado.

Uwaga: 1. Przewodowy kontroler kciukowy należy instalować w suchym otoczeniu. W przypadku zawilgocenia portu, należy go wysuszyć przed instalacją. Przed użyciem należy oczyścić i osuszyć złącze i port za pomocą wacików kosmetycznych lub bibuły.

2. Przed użyciem należy w pełni naładować urządzenia Subnado, aby zapewnić zrównoważoną pracę.


3. Przed użyciem uchwytu kierownicy należy podłączyć kontrolery. Prosimy o niezamczanie odłączonego złącza kontrolera oraz portu w wodzie morskiej, aby uniknąć problemów z połączeniem spowodowanych korozją styków.

4. Należy upewnić się, że urządzenia Subnado pracują na tym samym biegu, aby uniknąć niezrównoważonego ciągu.

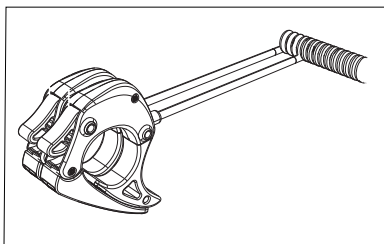


Wyrównaj dwa małe bolce na jednym spuście z okrągłymi otworami drugiego spustu, a następnie połącz je poziomo.

UWAGA: Jeżeli oba spusty są wystarczająco mocno połączone, możliwe jest sterowanie dwoma jednostkami za pomocą lewego spustu.

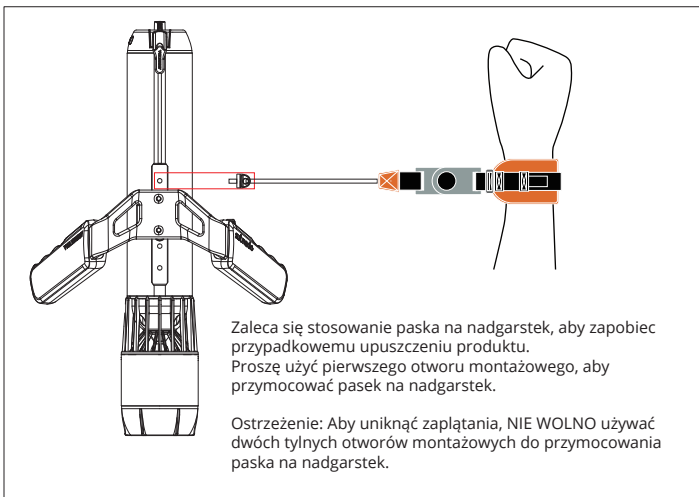



Instrukcja montażu zestawu armatki wodnej Subnado.

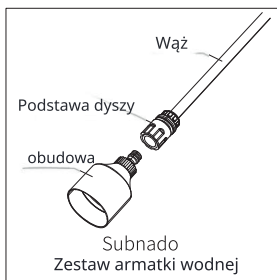


Uwaga: Obróć najpierw zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przykładając siłę do urządzenia. Wyraźne, dwukrotne przeskoczenie oznacza, że gwint osiągnął optymalną pozycję montażową. Następnie, przykładając odpowiednią siłę wzdłuż osi silnika, obróć obudowę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W przeciwnym razie montaż może być nieprawidłowy lub krzywy.



Osoby o szczupłych palcach, obawiające się urazu podczas użytkowania, mogą zamontować osłonę palców. Poniżej przedstawiono etapy montażu: (Uwaga: Użycie osłony palców zwiększa opór wody, co powoduje wzrost zużycia energii, wpływając na wydajność, skraca żywotność akumulatora i zmniejsza siłę ciągu).

a. Wyłącz najpierw jednostkę główną. Odkręć pokrywę tylną jednostki głównej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zdejmij O-ring i śmigło.


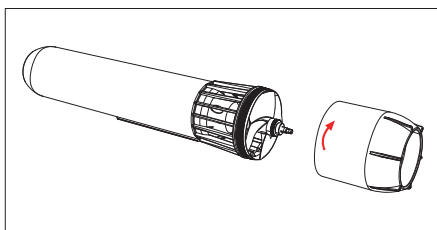
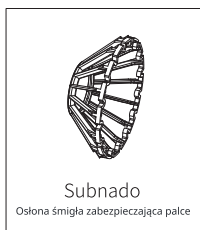


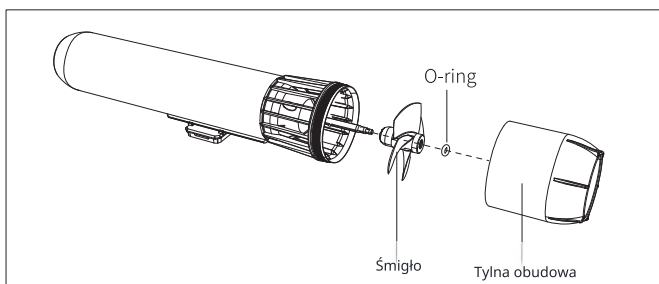

b. Wyjmij kołek.

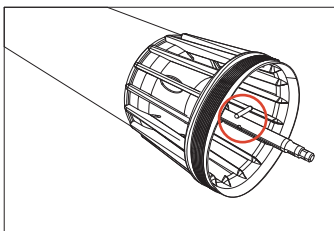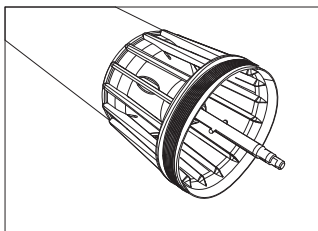


c. Umieść osłonę zabezpieczającą palce w rowku, dociśnij każdy jej koniec, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona w wycięciu rowka (jak pokazano na rysunku).

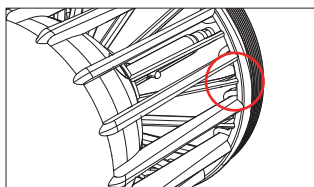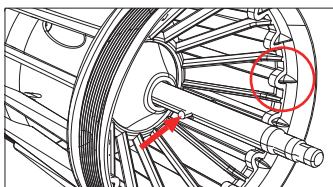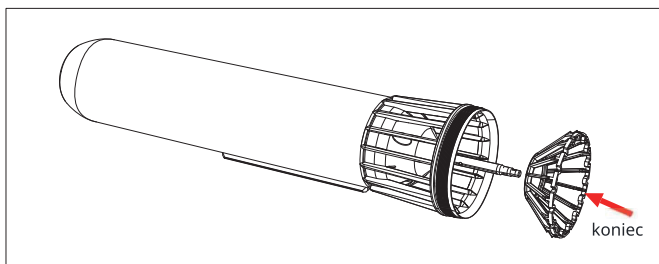

d. Sprawdź stan smaru. W przypadku niewystarczającej ilości smaru, uzupełnij go do optymalnego poziomu. Następnie zamontuj śmigło, upewniając się, że kołek jest prawidłowo osadzony.

e. Po zamontowaniu O-ringa, sprawdź stan smaru. W przypadku niewystarczającej ilości smaru, uzupełnij go do optymalnego poziomu. Wyrównaj środek tylnej obudowy z wałem i dokręć ją, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

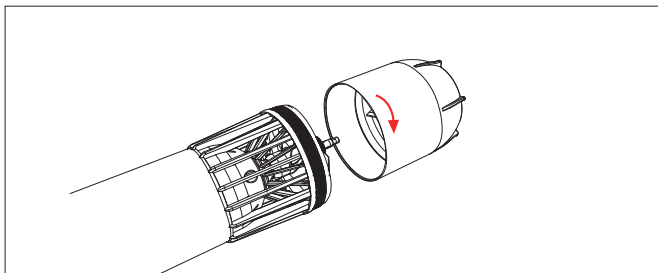

Informacje na temat montażu i użytkowania innych akcesoriów można znaleźć w odpowiednich dokumentach na oficjalnej stronie internetowej: www.waydootech.com



VI Sposób Użycia

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z jego działaniem i posiadać podstawową wiedzę z zakresu obsługi. Waydoo zdecydowanie zaleca użytkownikom zapoznanie się i przestrzeganie wszystkich instrukcji przed użyciem.







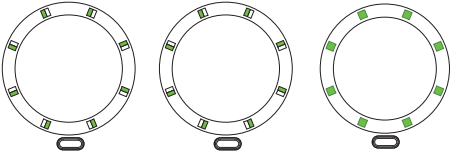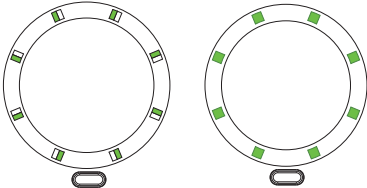


1. Sprawdzić, czy osłona wodoszczelna jest prawidłowo zamocowana (patrz IV - Ładowanie).
2. Sprawdzić, czy w złączu nie ma wody oraz ocenić stan smaru (patrz instrukcja montażu).
3. Nacisnąć spust, aby upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo i sprawdzić reakcję przepustnicy.
4. Włączyć urządzenie, sprawdzić poziom naładowania akumulatora (patrz rysunek 1) i upewnić się, czy sygnał autotestu jednostki głównej jest prawidłowy. Po włączeniu Subnado należy dwukrotnie nacisnąć spust kontrolera, aby go odblokować.
5. Bieg wysoki lub niski można ustawić, szybko dwukrotnie pociągając za spust. Aby włączyć Super bieg, należy szybko trzykrotnie pociągnąć za spust. Liczba sygnałów dźwiękowych informuje o wybranym biegu. "Jeden sygnał dźwiękowy" oznacza włączenie biegu niskiego, "dwa sygnały dźwiękowe" - biegu wysokiego, a "trzy sygnały dźwiękowe" - Super biegu.

(Uwaga: Super bieg jest aktywny tylko przez 150 sekund. Aby ponownie go włączyć, należy szybko trzykrotnie nacisnąć spust.)

Subnado obsługuje dwa tryby pracy. Aby włączyć lub wyłączyć tryb rejsowy, należy nacisnąć i przytrzymać spust kontrolera, a następnie włączyć Subnado. Po włączeniu Subnado zwolnij spust, a następnie kliknij go dwukrotnie, aby go odblokować. Następnie naciśnij i przytrzymaj spust przez 15 sekund, aby przejść do trybu rejsowego.

Tryb	Standardowy tryb pracy
Wskaźnik zasilania	 <p data-bbox="332 421 897 467">8 diod LED miga dwukrotnie, wskazując poziom naładowania akumulatora.</p>
Zasada działania	W standardowym trybie pracy śmigło obraca się po naciśnięciu spustu i zatrzymuje się po jego zwolnieniu.
Tryb	Tryb rejsowy
Wskaźnik zasilania	 <p data-bbox="363 903 881 949">8 diod LED miga na raz, wskazując poziom naładowania akumulatora.</p>
Zasada działania	W trybie rejsowym śmigło obraca się po naciśnięciu spustu. Po 15 sekundach, w przypadku chwilowej zmiany prędkości, urządzenie przechodzi w tryb automatycznego rejsu. Użytkownik może zwolnić spust, a śmigło będzie kontynuować obracanie. Ponowne naciśnięcie spustu spowoduje zatrzymanie śmigła i wyjście z trybu automatycznego rejsu.

Ilustracja 1

Dioda LED	Pojemność
	<8%
	8%-18%
	18%-25%
	25%-37.5%
	37.5%-50%
	50%-62.5%
	62.5%-75%
	75%-87.5%
	87.5-100%

Uwaga: Wszystkie półsegmentowe diody LED, zarówno powyżej, jak i poniżej, wskazują na migające diody LED.

VII Specyfikacja

Subnado	Waga Średnica produktu Prędkość maksymalna	Okolo 1,4 kg Okolo 377 * 60 mm (osłona śmigła: 70 mm) 1,4 m/s
	Maksymalna głębokość zanurzenia	60m
	Żywotność akumulatora (maksymalna)	56 min
	Temperatura pracy	0°C~40C (32°F~104°F)
	Maksymalny ciąg Mocowanie akcesoriów	6,5 kg (Super bieg) obsługa trzech otworów gwintowanych 1/4 cala otworów montażowych
	Napięcie ładowania Typ wtyczki Moc maksymalna Temperatura ładowania Czas ładowania	5V~20V USB-C 100W(PD3.0) 0~40°C (32°F~104°F) 1,2 h (100 W)

Aktualizacja oprogramowania:

Pobierając narzędzie Subnado Upgrade Tool ze strony „Download” w oficjalnej witrynie Waydoo, użytkownicy mogą zaktualizować oprogramowanie Subnado do najnowszej wersji, aby poprawić komfort użytkowania produktu.


Specyfikacja akumulatora:

Kategoria:Przenośny akumulator

Typ:Litowo-jonowy



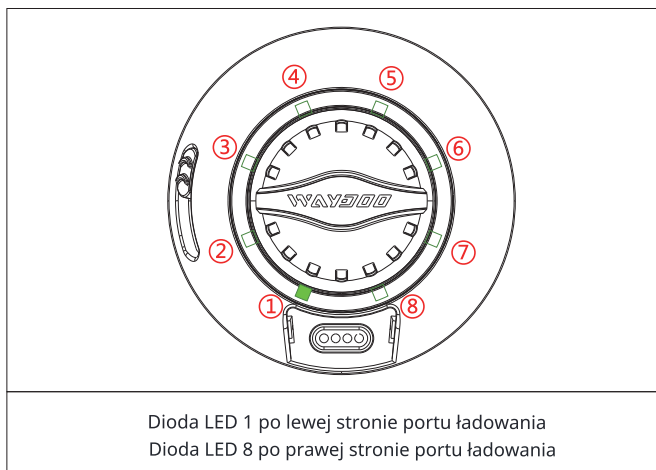


Waga:0.601 kg

Pojemność:3900 mAh



8.1 Sygnalizacja błędów i rozwiązania

Wskaźnik błędu	Błąd	Rozwiązanie
	Ładowanie, przegrzanie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przerwij ładowanie. 2. Umieść jednostkę główną w pomieszczeniu o niższej temperaturze. Odczekaj, aż temperatura jednostki głównej spadnie do odpowiedniego poziomu. wówczas usterka ustąpi.
	Przegrzanie ogniw	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przerwij ładowanie 2. Umieść jednostkę główną w pomieszczeniu o niższej temperaturze i odczekaj, aż temperatura jednostki głównej spadnie do odpowiedniego poziomu. Usterka powinna ustąpić.

Wskaźnik błędu	Błąd	Rozwiązanie
	Nadmiernie rozładowany akumulator	Skontaktuj się z działem technicznego wsparcia.
	Błąd komunikacji z silnikiem	Zaktualizuj oprogramowanie układowe
	Błąd komunikacji PD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Używaj zalecanych ładowarek, spełniających wymagania protokołów ładowania, takich jak ładowarki obsługujące protokoły PD/QC. 2. Jeśli problem nie ustąpi po wymianie ładowarki, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.
	Przegrzanie MCU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proszę niezwłocznie wyłączyć urządzenie. 2. Należy umieścić urządzenie w środowisku o niskiej temperaturze i odczekać, aż ostygnie, a kontrolka błędu zgaśnie.
	Przebiegnięcie prądowe ładowania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proszę natychmiast odłączyć ładowarkę, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. 2. Proszę sprawdzić, czy kabel ładujący, ładowarka i interfejs USB-C działają prawidłowo. <p>Następnie należy ponownie podłączyć ładowarkę i spróbować naładować Subnado.</p>

Uwaga: Wszystkie półsegmentowe diody LED, zarówno powyżej, jak i poniżej, wskazują na migające diody LED.

8.2 Sygnalizacja dźwiękowa

Sygnał dźwiękowy	Objaśnienie
♪ 1 2 3 4	Jednostka główna - autotest zakończony pomyślnie
🔊 / 🔊 🔊 / 🔊 🔊 🔊	Przełącznik biegów: Jeden sygnał dźwiękowy oznacza przełączenie na bieg niski; Dwa sygnały dźwiękowe oznaczają przełączenie na bieg wysoki; Trzy sygnały dźwiękowe oznaczają przełączenie na super bieg
🔊- (1s)	Nie można włączyć trybu ustawiania biegu.
🔊- 🔊- 🔊- 🔊- 🔊	Przypomnienie o wyłączeniu jednostki głównej, aby uniknąć wyczerpania baterii (brak naciśnięcia spustu w ciągu 15 minut / brak ładowania lub zakończenie ładowania).

XI Konserwacja

Niewłaściwa konserwacja, demontaż lub naprawa mogą spowodować uszkodzenie produktu, obrażenia ciała, w tym porażenie prądem, i będą skutkować utratą gwarancji na produkt przez nabywcę, właściciela i użytkownika, zgodnie z warunkami gwarancji oraz ograniczeniem odpowiedzialności zawartymi w niniejszej instrukcji.

9.1 Czyszczenie po użyciu

Po każdym użyciu produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby go odfukać, zachować odporność na korozję i przedłużyć jego żywotność.

Należy przestrzegać następujących zasad:

1) Po użyciu produktu w wodzie morskiej należy dokładnie spłukać całą jednostkę słodką wodą i osuszyć ją, aby uniknąć korozji i przebarwień obudowy.

2) Przed spłukaniem obudowy słodką wodą należy upewnić się, że osłona wodoszczelna jest prawidłowo dokręcona.

3) Należy regularnie sprawdzać, czy do Subnado nie dostały się kamienie, sól, piasek lub brud podczas czyszczenia elementów, takich jak złącza, śmigła itp. W razie potrzeby należy usuwać wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się w łatwo dostępnych miejscach.

4) W przypadku znalezienia jakichkolwiek ciał obcych owiniętych wokół śmigła, należy ostrożnie zdjąć tylną pokrywę jednostki głównej i wyczyścić śmigło.

5) Po zakończeniu czyszczenia jednostki głównej należy zdjąć osłonę wodoszczelną i wyczyścić port ładowania czystymi, suchymi wacikami, upewniając się, że nie pozostała w nim woda, piasek ani inne zanieczyszczenia.

6) Przed zdjęciem osłony wodoszczelnej należy osuszyć jednostkę główną, aby zapobiec kapaniu wody morskiej do wnętrza i uszkodzeniu portu USB-C. W przypadku dostania się wody do portu ładowania, należy go niezwłocznie osuszyć.

7) W przypadku kontaktu złącza przewodowego sterowania kciukiem z wodą morską, należy je oczyścić niewielką ilością słodkiej wody lub alkoholu i osuszyć, aby uniknąć słabego kontaktu spowodowanego korozją, co negatywnie wpłynie na dalsze użytkowanie produktu.

8) W razie przypadkowego uszkodzenia warstwy tlenkowej obudowy, należy niezwłocznie dokonać naprawy, aby zapobiec przyspieszeniu korozji obudowy.

9.2 Przechowywanie

Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad przechowywania:

1) Należy upewnić się, że wyłącznik zasilania jest w pozycji wyłączonej i przechowywać produkt z dala od silnych pól magnetycznych, które mogą włączyć jednostkę główną i spowodować rozładowanie akumulatora.

2) Należy zapewnić, aby temperatura przechowywania mieściła się w zakresie od -10°C do 50°C.

3) Nie należy przechowywać Subnado w miejscach wilgotnych, narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w innych trudnych warunkach, które mogą spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

4) Nie należy umieszczać Subnado w pobliżu otwartego ognia oraz chronić przed dostępem dzieci poniżej 16 roku życia.

5) Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora podczas przechowywania Subnado, należy zapobiegać jego długotrwałemu nieużywaniu.

6) W przypadku dłuższego nieużywania produktu, należy upewnić się, że poziom naładowania akumulatora utrzymywany jest w zakresie 50%-62,5%. Jednocześnie urządzenie powinno być doładowywane co trzy miesiące (do poziomu 50-62,5%).

Zastrzeżenie prawne

Warunki Ograniczonej Gwarancji i związane z nimi koszty mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów prawa lub dostępności serwisu Waydoo w krajach/regionach, w których zakupiono produkt Waydoo.

Może być konieczne odesłanie wadliwego produktu do Waydoo lub autoryzowanego centrum serwisowego Waydoo. Po otrzymaniu produktu, Waydoo zbada go w celu zidentyfikowania problemu i ustalenia zakresu odpowiedzialności. Jeśli problem kwalifikuje się do naprawy w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, Waydoo pokryje koszty naprawy lub wymiany. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty przesyłki.

Jeżeli Waydoo stwierdzi, że dany problem nie jest objęty niniejszą polityką Ograniczonej Gwarancji, użytkownik będzie zobowiązany do skorzystania z odpłatnej usługi naprawy lub zażądania od Waydoo zwrotu produktu (produktów). Waydoo nie rozpocznie naprawy, dopóki użytkownik nie zaakceptuje wyceny kosztów naprawy przedstawionej przez Waydoo. W przypadku braku akceptacji kosztów naprawy, Waydoo może zwrócić produkt (produkty) na koszt użytkownika. V Z uwagi na zróżnicowanie zasad obsługi posprzedażnej Waydoo w różnych krajach i regionach, Waydoo nie oferuje gwarancji globalnej. Z reguły klienci mogą skorzystać z serwisu gwarancyjnego wyłącznie w wyznaczonym, autoryzowanym centrum serwisowym Waydoo w regionie, w którym zakupili produkt (produkty). Jednakże, w zależności od dostępności części zamiennych i stanu magazynowego, klienci mogą skorzystać z międzyregionalnego serwisu naprawczego za dodatkową opłatą w autoryzowanym centrum napraw.

Waydoo rozpatrzy wniosek klienta według własnego uznania.

Klient ponosi odpowiedzialność za straty wynikłe z podania nieprawidłowego lub nieważnego adresu dostawy, bądź odmowy potwierdzenia odbioru.

W przypadku zwrotu produktu do Waydoo transportem międzynarodowym, wymagana jest zgoda Waydoo. Użytkownik ponosi wszelkie cła, podatki, opłaty celne oraz inne koszty związane z transportem.

W przypadku poważnych uszkodzeń produktu, wynikających z przyczyn niezwiązanych z procesem produkcyjnym, w tym między innymi na skutek wypadku lub uderzenia mechanicznego, jego funkcjonalność może zostać trwale i nieodwracalnie naruszona. W takim przypadku Waydoo nie będzie mogło zaoferować usługi naprawy.

Jeżeli użytkownik znajduje się w regionie/kraju, gdzie świadczenie usług jest ograniczone z powodu działania siły wyższej lub innych czynników obiektywnych, Waydoo zastrzega sobie prawo do naliczenia stosownej opłaty.

Waydoo zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania serwisu gwarancyjnego, jeśli użytkownik nie przedstawi wystarczających dowodów umożliwiających Waydoo weryfikację zgodności usterki produktu z warunkami Ograniczonej Gwarancji.

Przed wysłaniem produktu do serwisu należy usunąć wszelkie dodatkowe, spersonalizowane elementy i akcesoria. Waydoo nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub straty, które mogą powstać w wyniku modyfikacji produktu poprzez dodanie niestandardowych elementów dekoracyjnych i akcesoriów.

W celu zagwarantowania Państwa praw, prosimy o sprawdzenie, czy produkt dotarł w stanie nienaruszonym.

(Należy sprawdzić, czy produkt nie uległ uszkodzeniu podczas transportu) w momencie potwierdzania odbioru przesyłki. W przypadku stwierdzenia wady produktu, należy zgłosić ten fakt firmie Waydoo w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od jego otrzymania. W przeciwnym razie przyjmuje się, że odebrany produkt jest kompletny i w pełni sprawny. (Zgodnie z procedurą reklamacyjną, uszkodzenia lub wady powstałe podczas transportu należy zgłosić firmie Waydoo lub autoryzowanemu centrum serwisowemu Waydoo. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.)

Waydoo zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki. Najnowsza wersja dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Waydoo.

Ograniczenie odpowiedzialności

W TRAKCIE ŚWIADCZENIA USŁUG, ODPOWIEDZIALNOŚĆ WAYDOO ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIE PRODUKTU OGRANICZA SIĘ WYŁĄCZNIE DO OKRESU, W KTÓRYM PRODUKT ZNAJDUJE SIĘ W JEJ POSIADANIU LUB JEST PRZEWOŻONY NA JEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

WAYDOO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB UJAWNienie JAKIKH KOLWIEK DANYCH, W TYM INFORMACJI POUFNYCH, STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA LUB DANYCH OSOBOWYCH, ZAWARTYCH W PRODUKCIE.

W ŻADNYM WYPADKU, I NIEZALEŻNIE OD NIEPOWODZENIA ZASADNICZEGO CELU DOWOLNEGO ŚRODKA ZARADCZEGO OKREŚLONEGO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, WAYDOO, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY, SPRZEDAWCY LUB USŁUGODAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE Z PONIŻSZYCH, NAWET JEŚLI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA, I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ROSZCZENIE WYNIKA Z UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA

, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI:

1) ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU POWSTAŁYCH SZKÓD;

2) UTRATĘ, USZKODZENIE LUB UJAWNienie DANYCH UŻYTKOWNIKA;

3) SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, KARNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WARTOŚĆ FIRMY LUB OCZEKIWANE OSZCZĘDNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WAYDOO, JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, DOSTAWCÓW, SPRZEDAWCÓW LUB USŁUGODAWCÓW ZA SZKODY Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY NIE PRZEKROCY KWOTY RZECZYWISTYCH SZKÓD BEZPOŚREDNICH, MAKSYMALNIE DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT.

POWYŻSZE OGRANICZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA DO SZKÓD OSOBOWYCH (W TYM ŚMIERCI), SZKÓD

W NIERUCHOMOŚCIACH LUB SZKÓD W MIENIU RUCHOMYM, ZA KTÓRE WAYDOO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY LUB JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PAŃSTWA PRZYPADKU.

Pozostałe Prawa Użytkownika

Niniejsza Ograniczona Gwarancja przynajmniej Użytkownikowi dodatkowe i szczegółowe prawa.

Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa, wynikające z obowiązujących przepisów prawa w danym stanie lub jurysdykcji. Użytkownikowi mogą również przysługiwać inne prawa na podstawie pisemnej umowy zawartej z Waydoo. Żadne z postanowień niniejszej Ograniczonej Gwarancji nie wpływa na ustawowe prawa Użytkownika, w tym na prawa konsumenta wynikające z przepisów regulujących sprzedaż produktów konsumenckich, których nie można wyłączyć ani ograniczyć umową.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki posprzedażnej, wsparcia technicznego oraz odpowiedzi na inne pytania można uzyskać, kontaktując się z firmą Waydoo drogą mailową pod adresem support@waydootech.com lub z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem.



Producent
Shenzhen Wadyoo Intelligence Technology Co.,Ltd
Nanshan Software Building
518052 Shenzhen
Chiny
sales@waydootech.com
Podmiot odpowiedzialny
INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.
Rudzka 65C
44-200 Rybnik
Polska
zgloszenia@innpro.pl
safety@innpro.eu

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkownika produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkownika

Ryzyko obrażeń i wypadków pod wodą:

- Skutery podwodne są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników posiadających podstawowe umiejętności pływania i nurkowania.
- Przed pierwszym użyciem zaleca się zapoznanie z podstawami obsługi skutera, np. poprzez krótkie sesje na płytkiej wodzie lub pod nadzorem instruktora.
- Zawsze używaj skutera w towarzystwie innej osoby. Samotne nurkowanie zwiększa ryzyko wypadków i utrudnia udzielenie pomocy w sytuacjach awaryjnych.
- Przed rozpoczęciem korzystania sprawdź warunki na akwenie, w tym prędkość prądów, temperaturę wody oraz widoczność pod wodą.
- Nigdy nie używaj skutera w pobliżu ruchliwych tras wodnych, w tym w portach, w pobliżu dużych jednostek pływających lub obszarów wyłączonych z użytkowania.
- Zawsze zakładaj certyfikowaną kamizelkę wypornościową (minimum EN ISO 12402-5) odpowiednią do swojej wagi.
- W przypadku nurkowania zaleca się używanie neoprenowego skafandra, który chroni przed wychłodzeniem oraz otarciami.

Ryzyko związane z prędkością i siłą napędu:

- Skutery podwodne mogą osiągać wysokie prędkości – dostosuj ją do swoich umiejętności oraz warunków panujących w wodzie.
- Nie wykonuj gwałtownych manewrów ani niebezpiecznych akrobacji, które mogą doprowadzić do utraty równowagi lub kontroli nad urządzeniem.
- Używaj skutera zgodnie z zaleceniami producenta, szczególnie w zakresie maksymalnej głębokości zanurzenia i prędkości.

Zagrożenie związane z akumulatorem i zasilaniem:

- Używaj wyłącznie baterii, akumulatorów i ładowarek dostarczonych przez producenta. Nie korzystaj z zamienników, które mogą być niezgodne z normami technicznymi urządzenia.
- Nigdy nie ładuj akumulatora w miejscach narażonych na wilgoć. Ładowanie powinno odbywać się w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Regularnie sprawdzaj stan uszczelek i innych elementów zabezpieczających przed wodą. Nieszczelności mogą prowadzić do zalania komponentów elektrycznych i awarii urządzenia.
- Nie zanurzaj baterii ani elementów zasilających, które nie są w pełni wodoodporne.

Zagrożenie dla dzieci i niewykwalifikowanych użytkowników:

- Skutery podwodne nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16. roku życia. Osoby młodsze mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod nadzorem dorosłych i po odpowiednim przeszkoleniu.
- Nigdy nie pozwalaj na użytkowanie skutera osobom, które nie znają podstawowych zasad bezpieczeństwa pod wodą.

Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC):

- Skutery mogą generować zakłócenia elektromagnetyczne. Upewnij się, że urządzenie nie wpływa na działanie innych urządzeń elektronicznych, w tym sprzętu medycznego (np. rozrusznika serca).
- Unikaj używania skutera w pobliżu urządzeń wrażliwych na zakłócenia, takich jak systemy sonarowe.

Zagrożenie dla środowiska naturalnego:

- Korzystaj ze skutera w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska. Unikaj zbliżania się do raf koralowych oraz obszarów, gdzie obecność skutera może zakłócić życie podwodne.
- Utylizuj zużyte baterie i części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie zostawiaj śmieci ani elementów wyposażenia w wodzie. Zawsze korzystaj z certyfikowanych akcesoriów, które są bezpieczne dla środowiska.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkownika

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz wykonaj test działania urządzenia w kontrolowanych warunkach, np. na płytkiej wodzie.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy urządzenia, takie jak akumulator, napęd i system sterowania, są prawidłowo zamontowane i sprawne technicznie.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia pod wpływem alkoholu, leków czy substancji ograniczających zdolności motoryczne.
- Ustal zasady bezpieczeństwa z innymi użytkownikami w grupie, takie jak minimalne odległości czy sygnały komunikacyjne.
- Nie przekraczaj maksymalnego czasu ciągłej pracy urządzenia określonego w instrukcji obsługi, aby uniknąć przegrzania silnika lub akumulatora.
- Upewnij się, że całkowita masa użytkownika oraz sprzętu dodatkowego (np. butli tlenowych) nie przekracza dopuszczalnej wartości dla danego modelu skutera.
- Zapoznaj się z procedurą awaryjnego zatrzymania skutera oraz procedurami ratunkowymi opisanymi w instrukcji obsługi.
- Podczas nurkowania zawsze noś przy sobie wodoodporne urządzenie sygnalizacyjne lub nadajnik SOS, aby w razie potrzeby szybko zaalarmować innych użytkowników.
- Zawsze miej przy sobie narzędzie awaryjne, aby w razie potrzeby uwolnić się od linek lub przeszkód pod wodą.
- Używaj specjalnych systemów ratunkowych, takich jak bojki sygnalizacyjne, aby zaznaczyć swoją pozycję na powierzchni w przypadku awarii.

Konserwacja i przechowywanie:

- Po każdym użyciu dokładnie opłucz skuter słodką wodą, aby usunąć sól, piasek i inne zanieczyszczenia, szczególnie po użytkowaniu w wodzie słonej.
- Skutery powinny być przechowywane w suchym miejscu, z dala od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur (-10°C do 50°C).
- Upewnij się, że akumulator jest przechowywany w odpowiednich warunkach – optymalnie na poziomie naładowania około 50%, jeśli planujesz dłuższą przerwę w użytkowaniu.
- Regularnie kontroluj stan techniczny urządzenia, w tym uszczelki, śruby napędowe i inne elementy narażone na zużycie, wymieniając je zgodnie z harmonogramem serwisowym.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie w specjalnie dedykowanej walizce lub pokrowcu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych
- Jeśli transportujesz akumulator w bagażu lotniczym, upewnij się, że spełnia on wymagania linii lotniczych dotyczące przewozu.

Dodatkowe środki ostrożności**Dostosowanie do użytkownika:**

- Wybierz model skutera odpowiedni do swoich umiejętności, wagi i wzrostu, aby zapewnić optymalne parametry użytkowania.
- Prędkość i ustawienia sterowania dostosuj do swoich doświadczeń oraz warunków panujących pod wodą.
- W przypadku użytkowników początkujących zaleca się korzystanie z uchwytów wspomagających, które poprawiają stabilność i bezpieczeństwo.
- W przypadku dłuższych nurkowań korzystaj z dodatkowych akcesoriów, takich jak uchwyty do butli tlenowych czy mocowania na nadgarstek, które zwiększają wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.

Uszkodzenia i serwis:

- Urządzenie powinno być serwisowane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji skutera ani jego elementów elektrycznych, które mogłyby wpłynąć na jej wydajność i bezpieczeństwo użytkowania.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem.
- Wszelkie dodatkowe akcesoria powinny być certyfikowane przez producenta urządzenia.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.



Pomoc Techniczna Waydo

Niniejszy podręcznik może być aktualizowany bez wcześniejszego powiadomienia.

Najnowszą wersję można znaleźć na oficjalnej stronie Waydo.

www.waydootech.com